


Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt	Station Beginn	Station Ende	Länge (m)
10	0	1428	1428

Übersichtskarte und Fotostandortplan

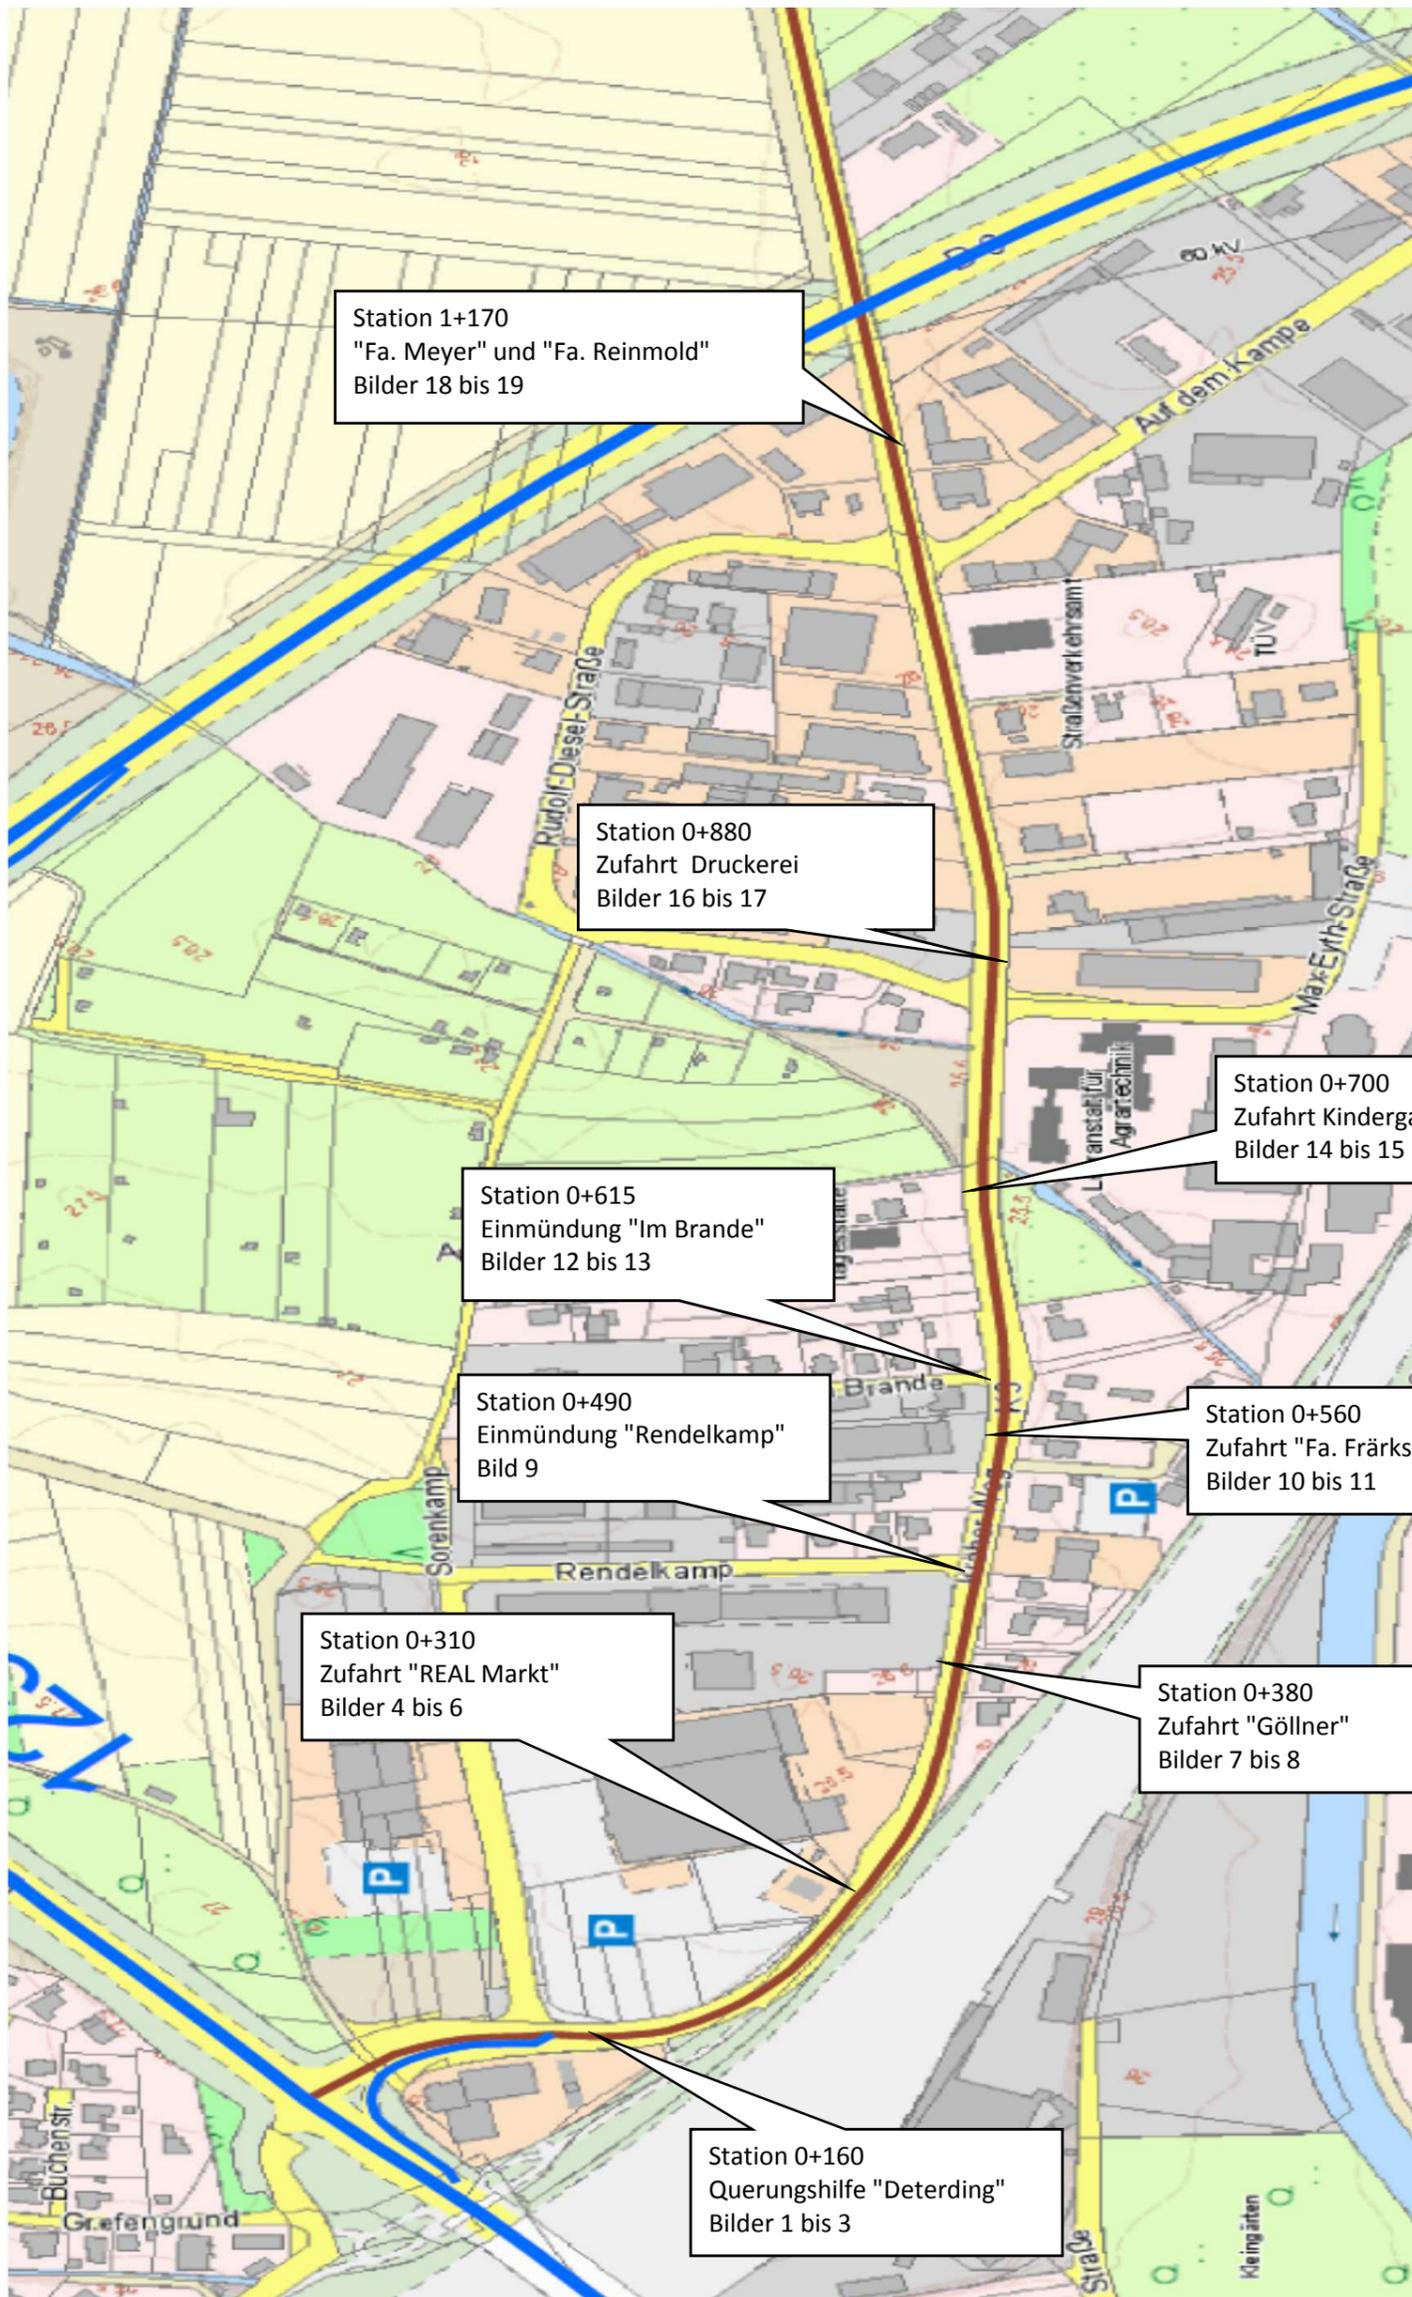

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+160 - Querungshilfe bei "Deterding"

Bild 1



Aufbrüche

Bild 2



Netzrisse

Bild 3



**Rinne abgesackt
Ablauf gekippt**

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Aufbrüche	Eindringen von Wasser Schäden im Gesamtoberbau	Fläche aufnehmen Oberbau erneuern
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Rinne abgesackt	kein Wasserabfluss im Winter erhöhte Glatteisgefahr	Rinne aufnehmen und neu herstellen
Ablauf gekippt	kein Wasserabfluss im Winter erhöhte Glatteisgefahr	Ablauf regulieren evtl. neuer Aufsatz

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+310- Zufahrt "REAL Markt"



Bild 4




Spurrinnen

Netzrisse

Bild 6

Bild 5

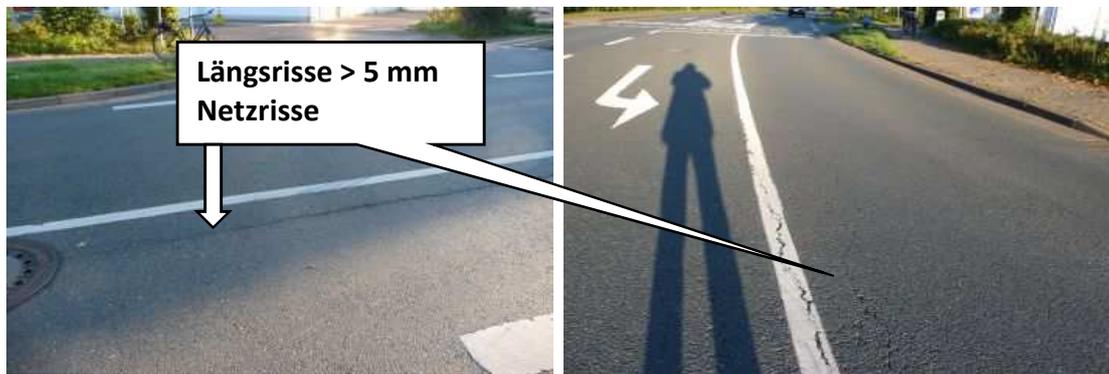

**Längsrisse > 5 mm
Netzrisse**

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Spurrinnen	Wasseransammlung Schäden im Gesamtoberbau	Fläche fräsen Profilierung Deckschicht erneuern
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Längsrisse	Eindringen von Wasser Frostaufbrüche	Decke abfräsen Risse aufweiten, vergiessen Deckschicht erneuern

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+380- Zufahrt "Göllner"



Bild 7



Rinne abgesackt

Abplatzungen

Bild 8



Netzrisse

Schacht
"rausgewachsen"

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Abplatzungen	Unfallgefahr	Bordstein auswechseln
Rinne abgesackt	kein Wasserabfluss im Winter erhöhte Glatteisgefahr	Rinne aufnehmen und neu herstellen
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Schacht	Schäden am Schacht Unfallgefahr	Decke abfräsen Schachthöhe anpassen Deckschicht erneuern

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+490- Einmündung "Rendelkamp"



Bild 9



"Querrinne"

offene Fugen

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Querrinne	Lärmbelästigung erhöhte Unfallgefahr	Fläche im Tiefenbau einschl. Deckschicht neu herstellen
offene Fugen	Eindringen von Wasser Frostschäden im Oberbau	Fugen aufweiten Fugen vergiessen

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428


1428

Station 0+560- Zufahrt "Fa. Frärks"

Bild 10



Bild 11

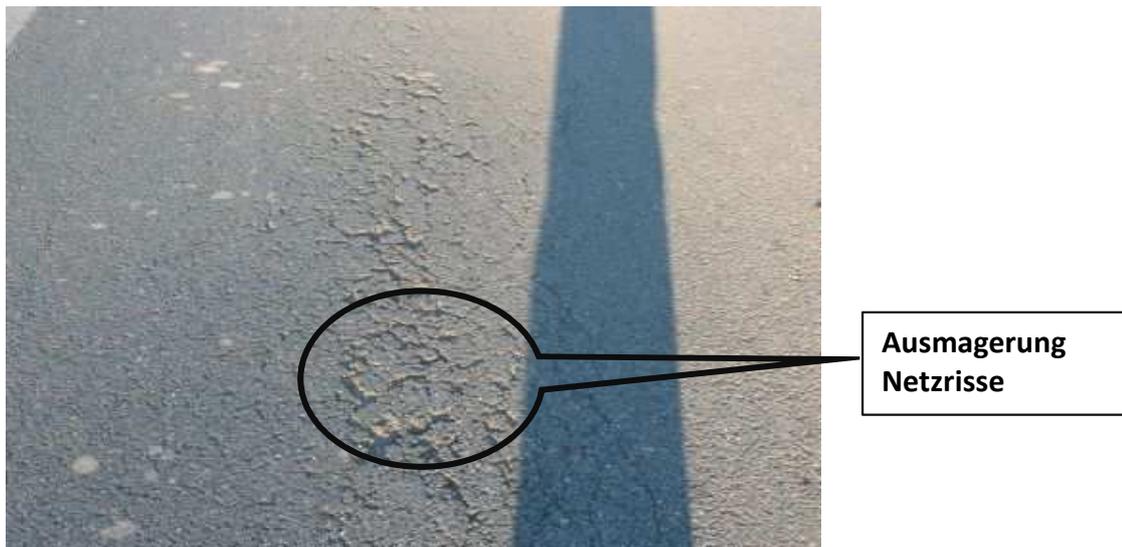

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Unebene Fahrbahn	Lärmbelastung erhöhte Unfallgefahr	Deckschicht abfräsen Profilierung Deckschicht erneuern
offene Fugen	Eindringen von Wasser Frostschäden im Oberbau	Fugen aufweiten Fugen vergiessen
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Ausmagerung	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+615- Einmündung "Im Brande"



Bild 12



Querrisse > 5 mm

Längsrisse > 5 mm

Bild 13



Schacht
"rausgewachsen"

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Längsrisse Querrisse	Eindringen von Wasser Frostaufbrüche	Decke abfräsen Risse aufweiten, vergiessen Deckschicht erneuern
Schacht	Schäden am Schacht Unfallgefahr	Decke abfräsen Schachthöhe anpassen Deckschicht erneuern

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+700- Einfahrt Kindergarten



Bild 14



Netzrisse

Bild 15



Rinne abgesackt

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Rinne abgesackt	kein Wasserabfluss im Winter erhöhte Glatteisgefahr	Rinne aufnehmen und neu herstellen

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 0+880- Zufahrt "Druckerei Schulz"



Bild 16



Netzrisse

Bild 17



**Netzrisse
"wassergesättigt"
Verdrückungen**

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Verdrückungen	Wasseransammlung Schäden im Gesamtoberbau	Fläche fräsen Profilierung Deckschicht erneuern

Maßnahmenblatt

Kreisstraße 3

Bezeichnung

Ortsdurchfahrt Nienburg

Abschnitt

Station Beginn

Station Ende

Länge (m)

10

0

1428

1428

Station 1+170- Zufahrt "Fa. Meyer" und "Fa. Reimold"



Bild 18



**Netzrisse
Verdrückungen**

Bild 19



**Netzrisse
Spurrinnen**

Schaden	Folge	bauliche Maßnahmen
Netzrisse	Eindringen von Wasser flächige Frostschäden Decke Schäden Tragschicht	Deckschicht erneuern
Verdrückungen Spurrinnen	Wasseransammlung Schäden im Gesamtoberbau	Fläche fräsen Profilierung Deckschicht erneuern